

Most Hořovice – M6

Most na komunikaci Hořovice-Tihava, přes potok

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev. č. Hř.– M6,KÚ Tihava

Okres: Beroun

Prohlídku provedla firma: Ing Josef Hlavnička REKO

Prohlídku provedl: Hlavnička Josef, ing.

Datum provedení prohlídky: 20.10. 2006

Poznámka: Most dlouhodobě neudržován.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: MK Staničení km: 0 Ev. č. mostu: M6

Název objektu: Most přes potok

Staničení ve směru: Hořovice –Tihava.

B. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

•
1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

- Způsob založení nezjištěn.

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- Spárování zdíva lokálně vykazuje trhliny.

3. Nosná konstrukce

- Na konstrukci klenby vlasové trhliny (procházející přes celou klenbu)

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

- Nejsou.

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

- Na živičném povrchu výskyt nerovností,neudržované krajnice.

6. Izolační systém

- Nefunkční.

7. Odvodňovací zařízení

- Není.

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

- Konstrukce zábradlí **dlouhodobě poškozené, na návodní straně nad křídlem utržené, na povodní straně, krajní sloupek uvolněn.**

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi a pod.

- Není.

10. Cizí zařízení na mostě

- V době provádění BP nezjištěno.

11. Území pod mostem a přístupové cesty

- Podél křídel vegetace

C. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

Opravit uvolněné zábradlí.

Sledování trhlin v cihelném zdivu.

Provést diagnostický průzkum a přepočtem stanovit zatížitelnost.

Stanovit a osadit SDZ.

Provádět pravidelnou údržbu.

D. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání : 20.12. 2006

Poznámka :

Zástupce majitele a správce Města Hořovice - bere na vědomí.

E. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

F. NÁVRH TERMÍNU DALŠÍ BĚŽNÉ, POPŘ. MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY

BP-2xročně.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: **2007**

V souladu s článkem 3.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.



Protiproudňí strana, utržené zábradlí



Poškozená konstrukce římky (protiproudňí strana).



Detail cihelného zdiva klenby.



Vlasové trhliny procházející klenbou.



Detail pradkliny v cihelném zdivu.



Detail paty svahového kužele poproudňí strana- (opěra O-II).